

**сварог**<sup>®</sup>

**СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР**

**ARCTIC MIG 250 Y (J04)**

**Руководство по эксплуатации**

**Санкт-Петербург  
2013**

# Содер ж ние

1. Меры предосторожности	4
2. Общее опис ние	6
3. Основные х рактеристики	6
4. Электрическ я схем	7
5. Опис ние пanelей упрвл ения	7
6. Уст новк и эксплу та ция	8
7. Рекомендуемые н стройки (справочные)	11
8. Рекоменд ции по эксплу та ции	13
9. Техническое обслужив ние	14
10. Устр нение неиспр вностей	15
11. Хр нение	16
12. Транспортировк	16

**Благодарим вас за то, что вы выбрали наше сварочное оборудование, созданное в соответствии с принципами безопасности и надежности.**

**Высококачественные материалы, используемые при изготовлении этих сварочных аппаратов, гарантируют полную надежность и простоту в техническом обслуживании.**

## **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ СТАНДАРТАМ ЕС**

Настоящим заявляем, что наше оборудование, предназначенное для промышленного и профессионального использования типа MIG-250 Y соответствует директивам 73/23/EEC «Низковольтное оборудование» и 89/336/EEC «Электромагнитическая совместимость», а также Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Настоящим заявляем, что сварочное оборудование предстоит вляться в течение одного года с момента покупки.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и разберитесь в нем перед употреблением и использованием данного оборудования.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство и не обязана предупредить об этом заранее.

## **Внимание!**

Перед использованием пожалуйста внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Не допускается внесение изменений или выполнение каких-либо действий, не предусмотренных данным руководством.

По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием продукта, вы можете получить консультацию у специалистов сервисной компании.

Производитель не несет ответственности за трещины, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации или с мостообразующего вмешательства (изменения) конструкции продукта, а также возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в руководстве или наступления гарантированного и неизвестного случая.

Данное руководство является в комплекте с продуктом и должно сопровождаться его приложением к эксплуатации, гарантированному и сервисному обслуживанию.

# 1. Меры предосторожности

При непрерывной эксплуатации оборудования процессы сварки и резки предстают собой опасность для сварщиков и людей, находящихся в пределах или рядом с рабочей зоной. При проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования стандартов по ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», а также стандартов ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75.

К работе с плавящимся сплавом допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие инструкцию по эксплуатации, изучившие его устройство, имеющие допуск к самостоятельной работе и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Не надевайте контактные линзы, интенсивное излучение дуги может привести к их склеиванию с роговицей.

**Перед эксплуатацией оборудования необходимо пройти профессиональную подготовку.**

- Используйте для сварки средства индивидуальной защиты, одобренные Государственной инспекцией труда.
- Сварщик должен обладать допуском на осуществление сварочных операций.
- Отключайте питание от сети перед проведением технического обслуживания или ремонта.




**Электрический ток может быть причиной серьезной травмы и даже смерти.**

- Установите обрасти на белье в соответствии с проводимыми работами.
- Заземляйте оборудование в соответствии с правилами эксплуатации электроуставновок и техники безопасности.
- Не касайтесь неизолированных деталей голыми руками. Необходимо осуществлять работу в сухих перчатках или крагах, предложеных для сварки.
- Сварщик должен держать за готовку и безопасном состоянии от себя.



**Дым и газ могут быть вредны для здоровья.**

- Избегайте вдыхания газа, выделяемого при сварке.
- Поддерживайте хорошую вентиляцию рабочего места в процессе сварки с помощью вытяжки или вентиляционного оборудования.

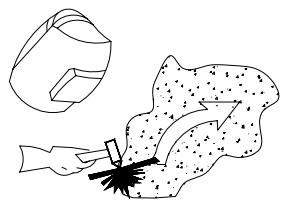


**Излучение дуги может быть причиной травмы глаз или ожогов.**

- Надевайте специальный сварочный комбинезон, маску и очки для защиты глаз и тела в процессе сварки.
- Пользуйтесь специальными масками или экранами для защиты окружающих.



## **Неправильная эксплуатация оборудования может вызвать пожар или взрыв.**

- Искры от сварки могут быть причиной пожара, поэтому, убедитесь в том, что поблизости нет воспламеняющихся материалов, и уделяйте особое внимание пожарной технике безопасности.
- Рядом должны находиться средства пожаротушения, персонал обязан знать, какими пользуются.
- Сварка в воздухонепроницаемых помещениях запрещена.
- Запрещается плавить трубы с помощью этого оборудования.

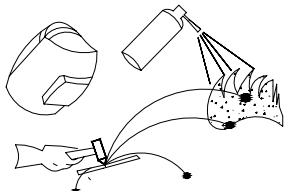

## **Горячая заготовка может стать причиной серьезных ожогов.**

- Не трогайте горячую заготовку голыми руками.
- После продолжительного использования горелки необходимо дать ей остеть.



## **Магнитные поля могут воздействовать на электронный стимулятор сердца.**

- Люди с электронными сердечными стимуляторами не должны допускаться в зону сварки до консультации с врачом.



## **Движущиеся части оборудования могут нанести серьезные травмы.**

- Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей оборудования, таких как вентилятор.
- Все дверцы, панели, крышки и другие защищенные приспособления должны быть закрыты и находиться на своем месте.



## **Неисправность оборудования: при возникновении любых трудностей обращайтесь за помощью к профессионалам.**

- При возникновении любых трудностей в процессе установки или эксплуатации оборудования обратитесь к соответствующему разделу настоящего руководства.
- Обратитесь в сервисный центр за профессиональной помощью, если вы не можете до конца разобраться в возникшей проблеме, или устранить ее, после прочтения настоящего Руководства.



## 2. Общее описание

Инверторный сварочный источник ARCTIC MIG 250 Y — это надёжный, современный и удобный аппарат для механических низирований сварки в инертных, активных газах и их смесях, а также порошковой проволокой при отрицательных температурах окружающей среды.

Наша продукция сконструирована и изготовлена на базе надёжных IGBT транзисторов.

При разработке аппаратов инженеры Jasic были применены последние технические решения, которые позволили добиться возможности стабильного функционирования в широком диапазоне температур в любых условиях. Контроль качества сварочного процесса осуществляется цифровой системой управления.


При производстве печатных плат для наших аппаратов используются только оригинальные комплектующие известных европейских производителей Siemens, Toshiba, Philips, Atmel, что гарантирует высокое качество производимого оборудования. Все платы снабжены элементами защиты от перегрева и покрыты износостойким составом.

Правильные и точные регулировки в метрах позволяют добиться идеального качества сварного шва в любом пространственном положении при сварке.

## 3. Основные характеристики


тип	ARCTIC MIG 250 Y (J04)
Напряжение сети AC, (В)	3 фазы, 380+15%
Частота, Гц	50 Гц
Ток сети, А	14
Потребляемая мощность, кВт	9,2
Диапазон регулирования сварочного тока, А	50–250
Рабочее напряжение DC, В	16,5–26,5
ПВ, %	60
Коэффициент эффективности	0,85
КПД, %	85
Тип механизма подачи проволоки	Встроенный
Газ после сварки, сек.	1
Диаметр катушки, мм	300
Диаметр проволоки, мм	0,8–1,0
Габаритные размеры аппарата, мм	510x273x440
Температура эксплуатации	от -30 °C до +40 °C
Механизм подачи	Двухроликовый
Диаметр роликов (внешний /внутренний), мм	35/25
Вес, кг	26,5
Класс изоляции	B
Класс защиты	IP23

## 4. Электрическая схема

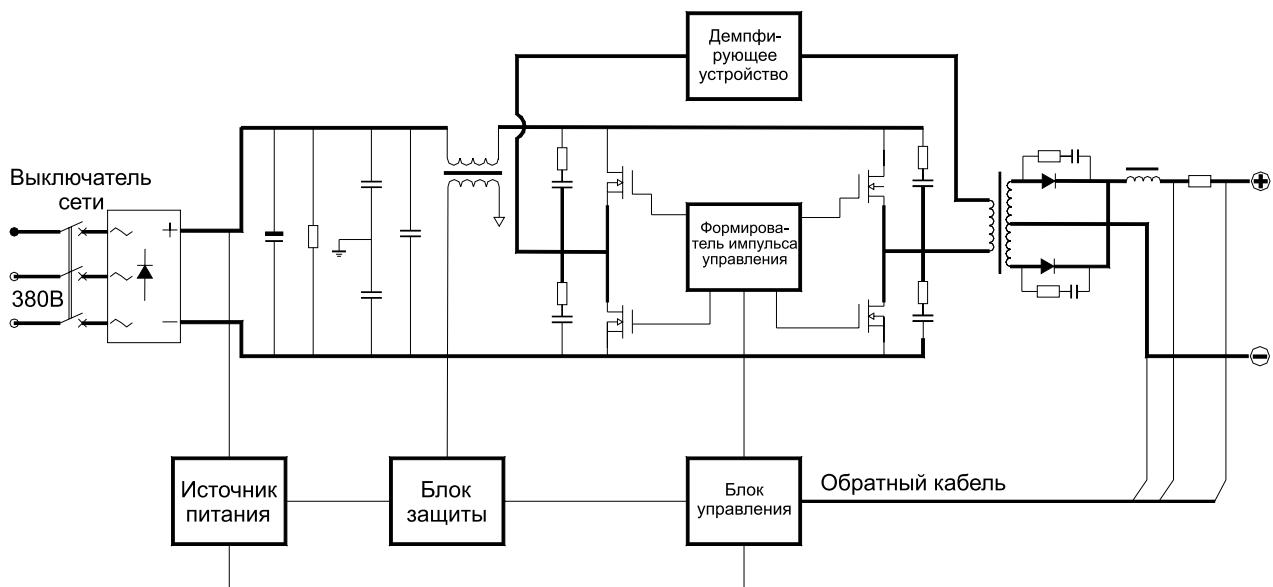


## 5. Описание панели управления

### 5.1. Устройство задней панели

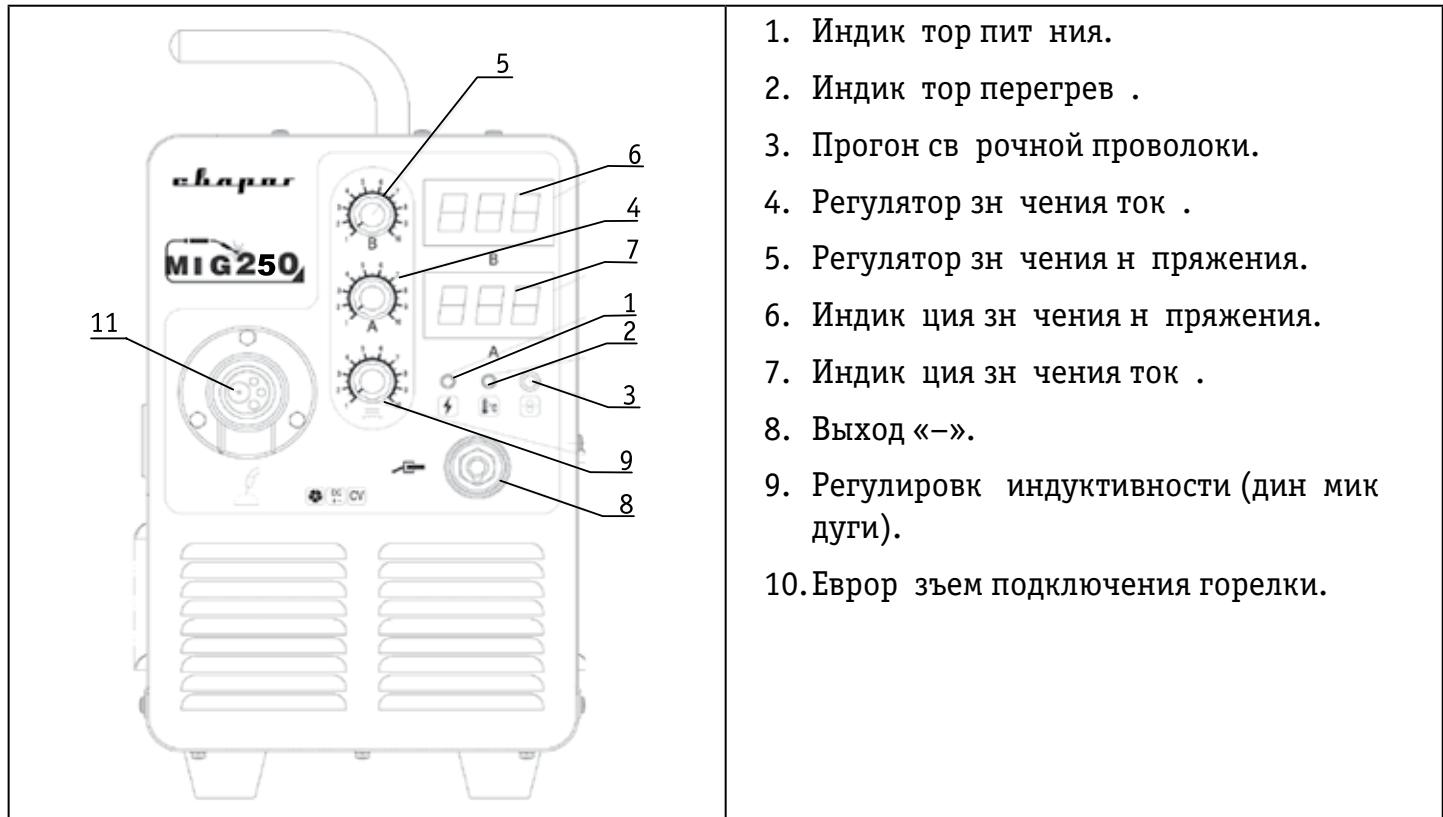

## 5.1. Устройство передней панели

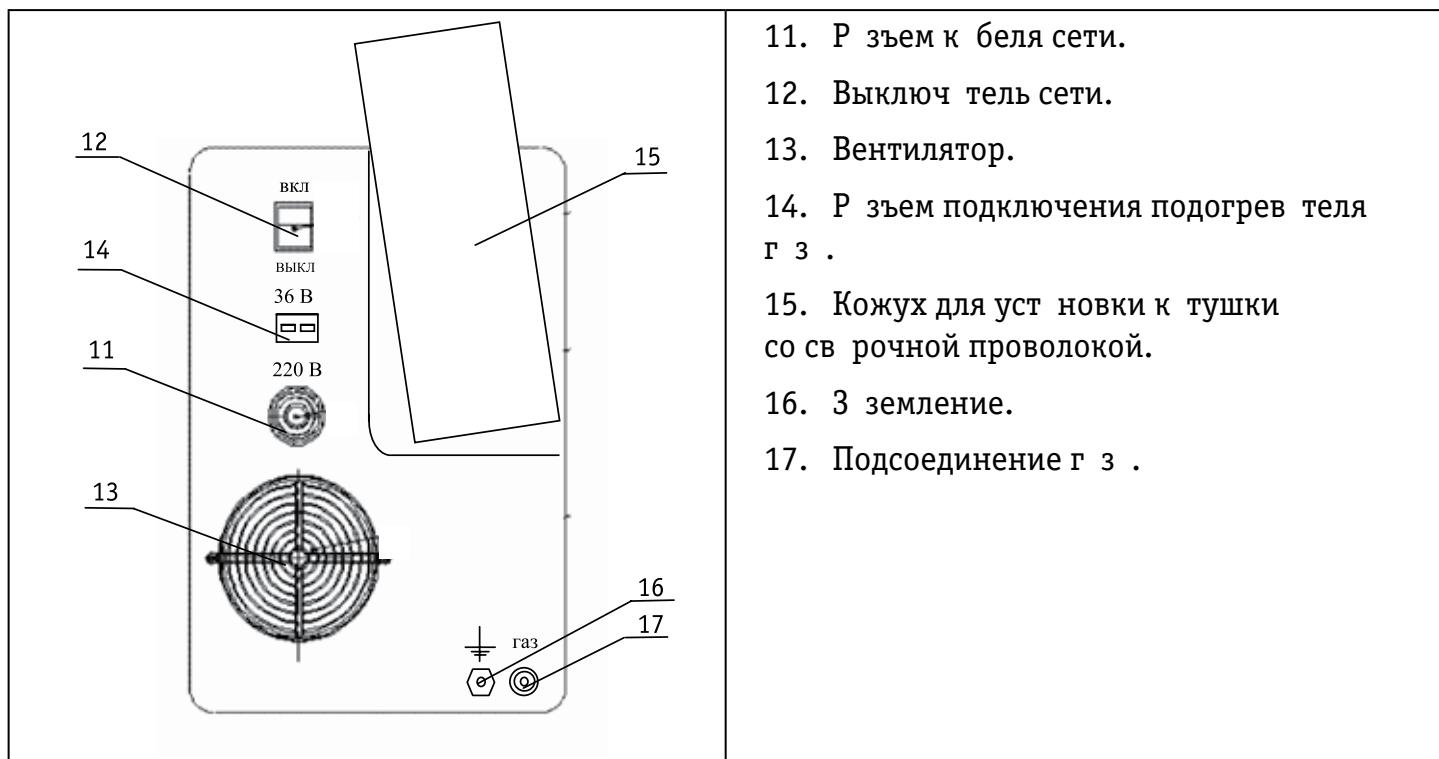

11. Р зъем к беля сети.
12. Выключатель сети.
13. Вентилятор.
14. Р зъем подключения подогрева теля г з .
15. Кожух для установки к тушке со сварочной проволокой.
16. З земление.
17. Подсоединение г з .

## 6. Установка и эксплуатация

**ВНИМАНИЕ:** Пожалуйста, установите аппарат только в соответствии с ниже перечисленной последовательностью действий:

- Операции по подсоединению электрических проводов должны проводиться после отключения питания аппарата посредством сетевого выключателя.
- Класс защиты многооборудования – IP23, поэтому не используйте его в дождь.

### 6.1. Подсоединение сетевого кабеля.

1. В комплект оборудования входит сетевой кабель. Подсоедините сетевой кабель к электросети с требуемыми параметрами. Аппарат MIG 250 подсоединяется к трехфазной сети переменного тока с напряжением 380 В.
2. Резьбовой кабель должен соответствовать потребляемому току (то есть вилка сетевого кабеля аппарата MIG 250 должна быть рассчитана на силу тока не менее 16 А по каждой фазе) во избежание окисления и перегрева.
3. Используйте мультиметр для проверки соответствия значения напряжения заданному диапазону.
4. Надежно заземлите аппарат специальным кабелем, подсоединяемым к корпусу аппарата.


### 6.2.1. Установка для сварки в среде защитных газов.

1. Подсоедините резьбовой кабель горелки к резьбу "Ф" и пневматическому крану и закрутите до упора.
2. Подсоедините обратный кабель к резьбе "А" в средней части передней панели

п р т и з крутите по ч совой стрелке. В целях оптимизации сварочного процесса, следует использовать обмотки беля с площадью поперечного сечения 35 мм<sup>2</sup>, 50 мм<sup>2</sup> для работы на магнитном льном сварочном токе – 170 А, 250 А соответственно. Площадь поперечного сечения обмотки беля должна увеличиваться в соответствии с плотностью тока. Рекомендуемое соотношение силы тока и площади поперечного сечения к беля – 5 А/мм<sup>2</sup>.

3. Установите к тушке с проволокой и держатель. Необходимо, чтобы размер кабели проволокоподавящего ролика соответствовал диаметру контактного и конечника сварочной горелки и диаметру используемой проволоки. Ослабьте винт прижимного ролика и уложите проволоку в катушку под давящего ролика, плотно, но не слишком прижмите ее, затем пропустите в горелку. Нажмите на кнопку «Подача проволоки», для того чтобы проволок вышел из горелки.
4. Подсоедините газовый шланг, идущий от патрона к редуктору газового баллона.
5. Присоедините к белью подогрев тела газа к соответствующему заземлению.

### 6.2.2. Схема установки.

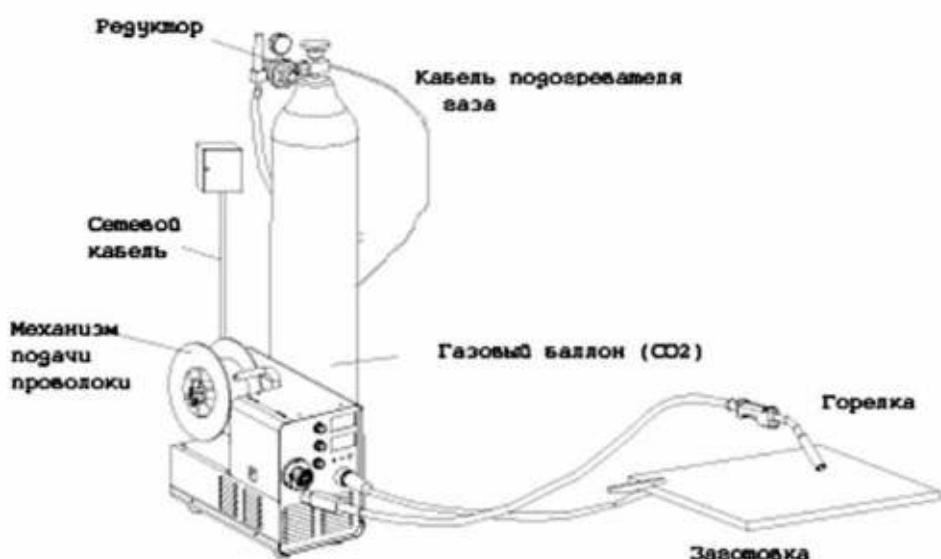

### 6.2.3. Эксплуатация.

1. После выполнения всех вышеперечисленных шагов по установке патрона зажмите его с помощью выключателя сети и на 3 дня и нели, заботят встроенный вентилятор. Откройте газовый баллон и поверните кран подачи газа, после этого кран должен начать выходить из горелки. Затем отрегулируйте объем подачи газа на редукторе.

Объем подачи газа должен устанавливаться в первую очередь исходя из соображений эффективности защиты. При сварке внутренних углов эффективность защиты выше, чем при сварке внешних. Для установки основных параметров руководствуйтесь следующими цифрами:

Режим сварки	Сварка в защитном газе CO <sub>2</sub> тонкой проволокой	Сварка в защитном газе CO <sub>2</sub> толстой проволокой	Сварка в защитном газе, с повышенным расходом CO <sub>2</sub> толстой проволокой
CO <sub>2</sub> (Л/мин.)	5~15	15~25	25~50

2. Установите требуемое значение напряжения и сварочный ток с учетом толщины заготовки и свойств материала.

Значения сварочного тока и напряжения непосредственно влияют на стабильность, качество и эффективность сварки. Чтобы достигнуть хорошего качества сварочного шва, значения тока и напряжения должны быть оптимальными. Установку параметров сварки следует производить в соответствии с диаметром проволоки, краем шва, глубиной проплавления металла и требованиями к качеству конечного продукта. Руководствуйтесь нижеприведенной таблицей для установки режима сварки в соответствии с различными рабочими условиями. Для различных зон значений сварочного тока и напряжения при мелкокапельном и крупнокапельном переносах:

Диаметр проволоки, мм	Мелкокапельный перенос		Крупнокапельный перенос	
	Ток, А	Напряжение, В	Ток, А	Напряжение, В
0,6	40~70	17~19	160~400	25~38
0,8	60~100	18~19	200~500	26~40
1,0	80~120	18~21	200~600	27~40
1,2	100~150	19~23	300~700	28~42
1,6	140~200	20~24	500~800	32~44

Требуемое качество и эффективность сварки должны быть приняты в расчет при выборе скорости сварки. При увеличении скорости снижается эффективность защиты и проводимость материала заготовки, вследствие чего качество шва ухудшается. При слишком медленной скорости сварки увеличивается опасность прожога заготовки, что опять же отражается на качестве шва. Некоторые скорости сварки не должны превышать 30 м/ч.

- Установите требуемое значение индуктивности, чтобы получить нужную жесткость дуги.
- Отрегулируйте длину вылета проволоки в конечнике после сварки с помощью соответствующего регулятора времени в сварке кратковременного и непрерывного в зависимости от конкретной задачи.
- Нажмите кнопку на горелке для начальной работы.
- Отключите подачу защитного газа через 3 сек. после гашения дуги.


### 6.3. Индикаторы защиты на передней панели.

Перегрев  Если индикатор перегрева горится в процессе сварки, это означает, что при слишком долгом ходится в рабочем режиме, поэтому процесс сварки прерывается. В этом случае нет необходимости выключать оборудование, нужно просто подождать, пока погаснет светодиод перегрева, тогда сварка может быть продолжена.

## 7. Рекомендуемые н стройки (спр вочные)


Зн чения св рочного ток и н пряжения непосредственно влияют н ст бильность, к честву и эффективность св рки. Чтобы достигнуть хорошего к честв св рочного шв , зн чения ток и н пряжения должны быть оптимальными. В обычных условиях уст новку п р метров св рки следует производить в соответствии с ди метром проволоки, к тетом шв , глубиной пропл вления мет лл и требов ниями к к честву конечного продукт . Руководствуйтесь нижеприведенными п р метр ми.

**Параметры для сварки встык (Пожалуйста, изучите приведенные ниже цифры)**

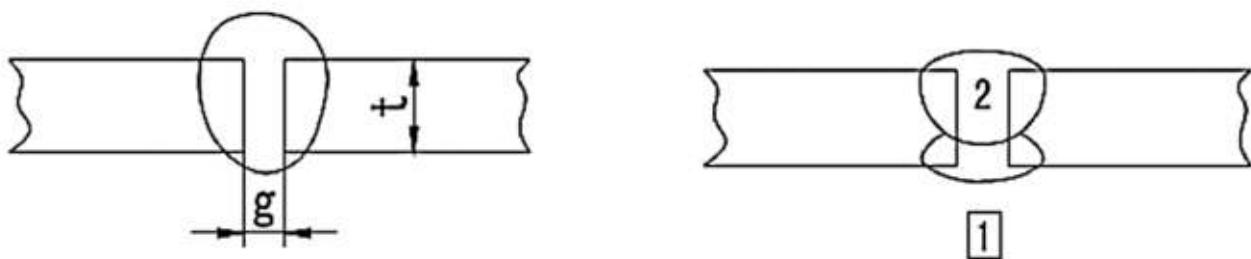


Толщина листа, t, мм	Зазор, g, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Объем подачи газа (Л/мин.)
0,8	0	0,8~0,9	60~70	16~16,5	50~60	10
1,0	0	0,8~0,9	75~85	17~17,5	50~60	10~15
1,2	0	1,0	70~80	17~18	45~55	10
1,6	0	1,0	80~100	18~19	45~55	10~15
2,0	0~0,5	1,0	100~110	19~20	40~55	10~15
2,3	0,5~1,0	1,0 или 1,2	110~130	19~20	50~55	10~15
3,2	1,0~1,2	1,0 или 1,2	130~150	19~21	40~50	10~15
4,5	1,2~1,5	1,2	150~170	21~23	40~50	10~15

**Параметры для сварки плоских угловых швов**  
**(Пожалуйста, изучите приведенные ниже цифры)**

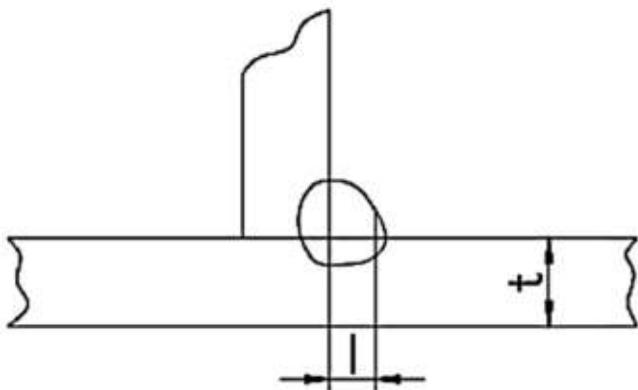


Толщина листа, t, мм	Катет шва, I, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Объем подачи газа (Л/мин.)
1,0	2,5~3,0	0,8~0,9	70~80	17~18	50~60	10~15
1,2	2,5~3,0	1,0	70~100	18~19	50~60	10~15
1,6	2,5~3,0	1,0~1,2	90~120	18~20	50~60	10~15
2,0	3,0~3,5	1,0~1,2	100~130	19~20	50~60	10~20
2,3	2,5~3,0	1,0~1,2	120~140	19~21	50~60	10~20
3,2	3,0~4,0	1,0~1,2	130~170	19~21	45~55	10~20
4,5	4,0~4,5	1,2	190~230	22~24	45~55	10~20

**Параметры для сварки угловых швов в вертикальном положении**  
**(Пожалуйста, изучите приведенные ниже цифры)**

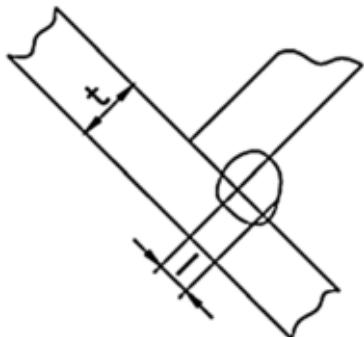

Толщина листа, t, мм	Катет шва, I, мм	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Объем подачи газа (Л/мин.)
1,2	2,5~3,0	1,0	70~100	18~19	50~60	10~15
1,6	2,5~3,0	1,0~1,2	90~120	18~20	50~60	10~15
2,0	3,0~3,5	1,0~1,2	100~130	19~20	50~60	10~20
2,3	3,0~3,5	1,0~1,2	120~140	19~21	50~60	10~20
3,2	3,0~4,0	1,0~1,2	130~170	22~22	45~55	10~20
4,5	4,0~4,5	1,2	200~250	23~26	45~55	10~20

## Параметры для сварки внахлест (Пожалуйста, изучите приведенные ниже цифры)

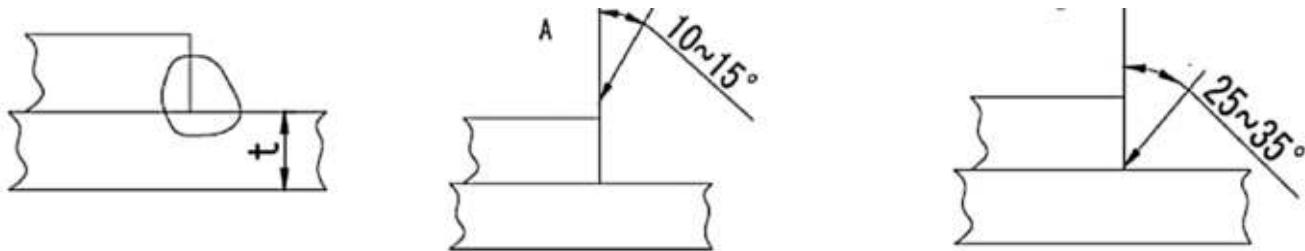

Толщина листа, t, мм	Позиция сварки	Диаметр проволоки, мм	Сварочный ток, А	Рабочее напряжение, В	Скорость сварки, см/мин.	Объем подачи газа (Л/мин)
0,8	A	0,8~0,9	60~70	16~17	40~45	10~15
1,2	A	1,0	80~100	18~19	45~55	10~15
1,6	A	1,0~1,2	100~120	18~20	45~55	10~15
2,0	A или Б	1,0~1,2	100~130	18~20	45~55	15~20
2,3	Б	1,0~1,2	120~140	19~21	45~50	15~20
3,2	Б	1,0~1,2	130~160	19~22	45~50	15~20
4,5	Б	1,2	150~200	21~24	40~45	15~20

## 8. Рекомендации по эксплуатации

### 8.1. Рабочее место.

- Сварка должна производиться в сухих помещениях с влажностью воздуха не более 90%.
- Температур окружающей среды должна находиться в диапазоне от -30 °C до +40 °C.
- Не проводите сварочные работы в открытом воздухе, в местах, не защищенных от воздействия прямых солнечных лучей и дождя, не допускайте попадания воды внутрь прибора.
- Сварка в пыльных местах и в местах, где присутствуют едкие химические газы, запрещена.
- Сварка в среде из щитовых газов в местах с сильным воздушным потоком запрещена.

### 8.2. Хорошая вентиляция.

- Сварщик должен убедиться в том, что вентиляционные решетки прибора открыты.
- Свободная зона вокруг оборудования должна быть не менее 30 см. Хорошая вентиляция – один из наиболее важных условий для нормальной работы и продления срока службы прибора.

### 8.3. Чрезмерный уровень сетевого напряжения недопустим.

- Если уровень напряжения выходит за допустимые пределы, это может привести к поломке оборудования, поэтому обратите внимание на изменение напряжения. При возникновении чрезмерного сетевого напряжения сразу же прекратите сварку и выключите прибор.

### 8.4. Эксплуатация аппарата при перегрузке запрещена.

- При выборе значений максимального тока и нагрузки необходимо соблюдать ПВ%. Превышение ПВ% недопустимо.
- Чрезмерное увеличение тока сильно сокращает срок службы оборудования, что также может

быть причиной выхода оборудования из строя.

### 8.5. Защита от перегрева.

- Задний щит от перегрева сработывает, если имеет место перегрузка оборудования из-за слишком долгого времени сварки, тогда происходит самопроизвольное отключение питания. В этом случае нет необходимости заново включать питание, необходимо просто подождать, когда погаснет светодиод перегрева и можно продолжить сварку.

## 9. Техническое обслуживание

**ВНИМАНИЕ:** Для выполнения технического обслуживания требуется обладать профессиональными знаниями в области электрики и знать правила техники безопасности. Специалисты должны иметь допуск к проведению таких работ, подтвержденный специальным сертификатом. Убедитесь в том, что сетевой кабель отключен от сети перед вскрытием сварочного питания.

1. Периодически проверяйте все соединения питания (особенно разъемы). Затягивайте не плотные соединения. Если имеет место окисление контактов, удалите его с помощью наждучной бумаги и подсоедините провод снова.
2. Не подносите руки, волосы и инструменты близко к подвижным частям питания, таким как вентиляторы, во избежание трения и поломок оборудования.
3. Регулярно удаляйте пыль с помощью чистого и сухого сжатого воздуха. Если оборудование находится в сильно загрязненной и грязной атмосфере, то его чистка должна производиться ежедневно. Давление сжатого воздуха должно быть уменьшено до величины, безопасной для мелких деталей и самого оборудования.
4. Не допускайте попадания в питание пыли дождя, воды и пр. Если же вода все-таки попадет внутрь, вытрите ее сухими и проверьте изоляцию (как в самом соединении, так и между разъемом и корпусом) с помощью мегомметра. Только в случае отсутствия каких-либо льных явлений сварка может быть продолжена.
5. Периодически проверяйте целостность изоляции всех кабелей. Если изоляция повреждена, изолируйте место повреждения или замените кабель.
6. Периодически проверяйте газовый шланг на наличие трещин. В случае их обнаружения замените шланг.
7. Если оборудование не используется в течение длительного времени, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте.

## 10. Устранение неисправностей

**Диагностика и устранение мелких неисправностей.**

<b>Неисправность</b>	<b>Причина и методы устранения</b>
Горит светодиод з щиты.	<p>1. Проверьте, соответствуют ли величин св рочного ток и время св рки п р метр м, приведенным в руководстве по эксплу т ции.</p> <p>2. Убедитесь в том, что вентилятор р бот ет в процессе св рки. Если вентилятор нер бот ет, убедитесь, что н пп р т под ется н пряжение 230В. Если с пит нием все в порядке, проверьте вентилятор. В случ е, если ток не поступ ет н пп р т, проверьте подсоединение сетевого к беля.</p> <p>3. При повреждении термод тчик – з мените его.</p>
Не горит светодиод сети, ток не поступ ет н дугу.	<p>1. Проверьте, р бот ет ли вентилятор, если не р бот ет, зн чит – неплотное подсоединение сетевого к беля.</p> <p>2. Если вентилятор р бот ет, зн чит, что пл т упр вления поврежден .</p>
Кнопк н св рочной горелке не р бот ет, светодиод з щиты выключен.	<p>1. Проверьте подключение кнопки н св рочной горелке.</p> <p>2. Проверьте подсоединение св рочной горелки к соотвтствующему р зъему.</p> <p>3. Пл т упр вления поврежден .</p>
При н ж тии соответствующей кнопки н св рочной горелке проволок под ется, но ток не поступ ет н дугу, светодиод з щиты не горит.	<p>1. Проверьте плотность подсоединения обр тного к беля.</p> <p>2. Проверьте, не поврежден ли св рочн я горелк .</p> <p>3. Пл т упр вления поврежден .</p>
При н ж тии соответствующей кнопки н св рочной горелке для под чи г з ток под ется н дугу, но не осуществляется под ч проволоки.	<p>1. Проверьте н н личие повреждений мех низм под чи проволоки.</p> <p>2. Проверьте н н личие повреждений св рочной горелки.</p> <p>3. Пл т упр вления поврежден .</p>
При н ж тии кнопки н св - рочной горелке можно осуществить св рку, нельзя отрегулиров ть уровень н пряжения.	<p>1. Проверьте н н личие повреждений обр тного к беля н пряжения.</p> <p>2. Пл т упр вления поврежден .</p>
Переп ды св рочного ток .	<p>1. Проверьте пр вильность д вления н проволоку н ме-х низме под чи проволоки.</p> <p>2. Проверьте, соответствует ли ди метр св рочной проволоки ди метру к н вки проволокопод ющего ролик .</p> <p>3. Проверьте, не изношен ли контктный н конечник св - рочной горелки. Если д , то з мените его и з винтите до упор .</p> <p>4. Проверьте к чество св рочной проволоки.</p>
Эффект з щиты н пл вленного шв сниж ется в конце св рки.	<p>1. После окончания св рки не убирайте ср зу горелку, тогд з щитный г з сможет полностью покрыть горячий н -пл вленный шов.</p> <p>2. Увеличьте время под чи г з после св рки и свяжитесь с н шей комп нией.</p>

## 11. Хранение

11.1. Полу втом т в упаковке изготовителя следует хранить в з крытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 40 до плюс 55 °C и относительной влажности воздуха до 90% при температуре плюс 20 °C.

11.2. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и другихgressive примесей не допускается.

11.3. Полу втом т перед зкладкой на длительное хранение должен быть з консервированием.

## 12. Транспортировка

12.1. Аппарат может транспортироваться всеми видами з крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

12.2. Условия транспортирования при воздействии климатических факторов:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 55 °C;
- относительная влажность воздуха до 90% при температуре плюс 20 °C.

12.3. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ полу втом т не должны подвергаться резкимuddenям и воздействию атмосферных осадков.

12.4. Ремещение и крепление транспортной тары с упакованным полу втом в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности ее перемещения во время транспортирования.

**ВНИМАНИЕ!** Перед использованием изделия ВНИМАТЕЛЬНО изучить раздел «Меры безопасности» данного руководства.

**Данное руководство является неотъемлемой частью аппарата и должно сопровождать его при изменении местоположения или перепродаже. Пользователь оборудования всегда отвечает за сохранность и разборчивость данного руководства. Компания ООО «Инсварком» оставляет за собой право изменения содержания руководства в любое время без предварительного уведомления.**